

WinCC Flexibleインストール時に 繰り返し再起動を要求される場合の対処方法


本資料は、シーメンスのWebサイトを参考に作成しています。
詳細な内容に関してはシーメンスのWebサイトも合わせてご参照ください。

シーメンスWebサイトを表示 →




[↑ここをクリック↑](#)

①レジストリエディタを起動

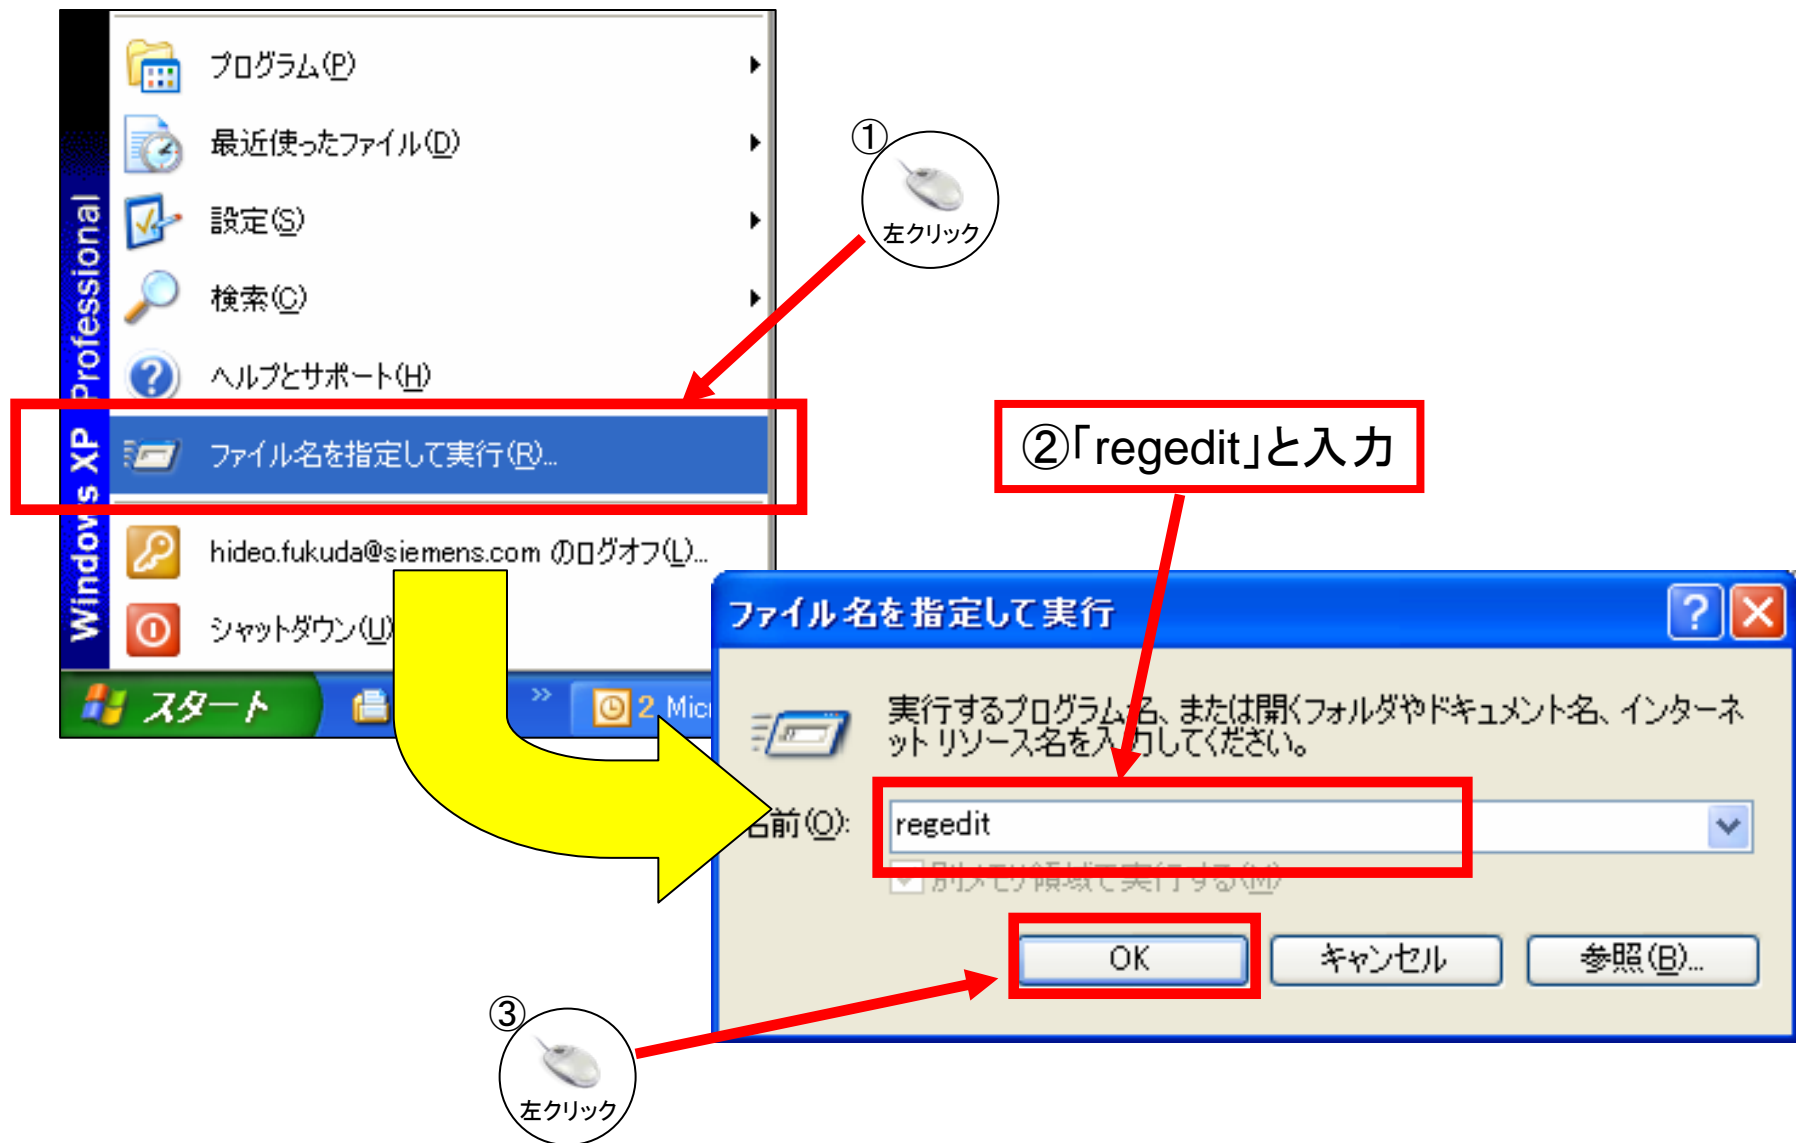


②レジストリキーのパスを選択

左側のツリービューで[HKEY_LOCAL_MACHINE]–[System]–[CurrentControlSet]–[Control]–[Session Manager]を選択する

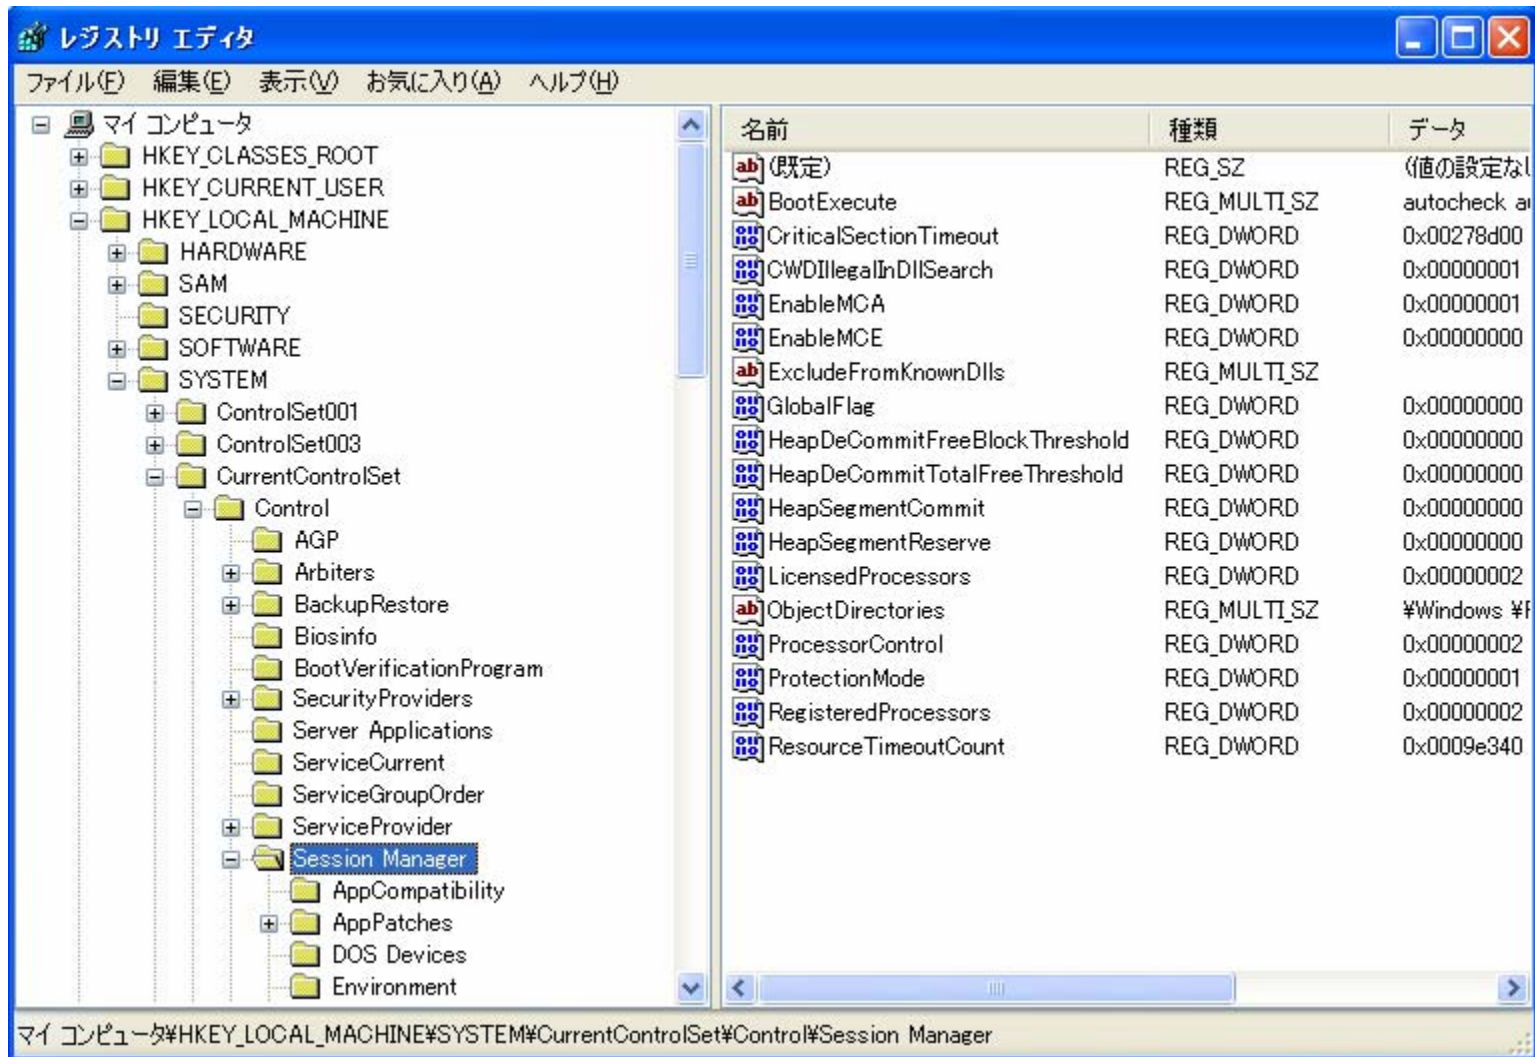


③レジストリキーを開く

右側のアイテムで「PendingFileRenameOperations」があればダブルクリック
※上記キーが無い場合は、この方法では解決しません。シーメンスにお問合せください

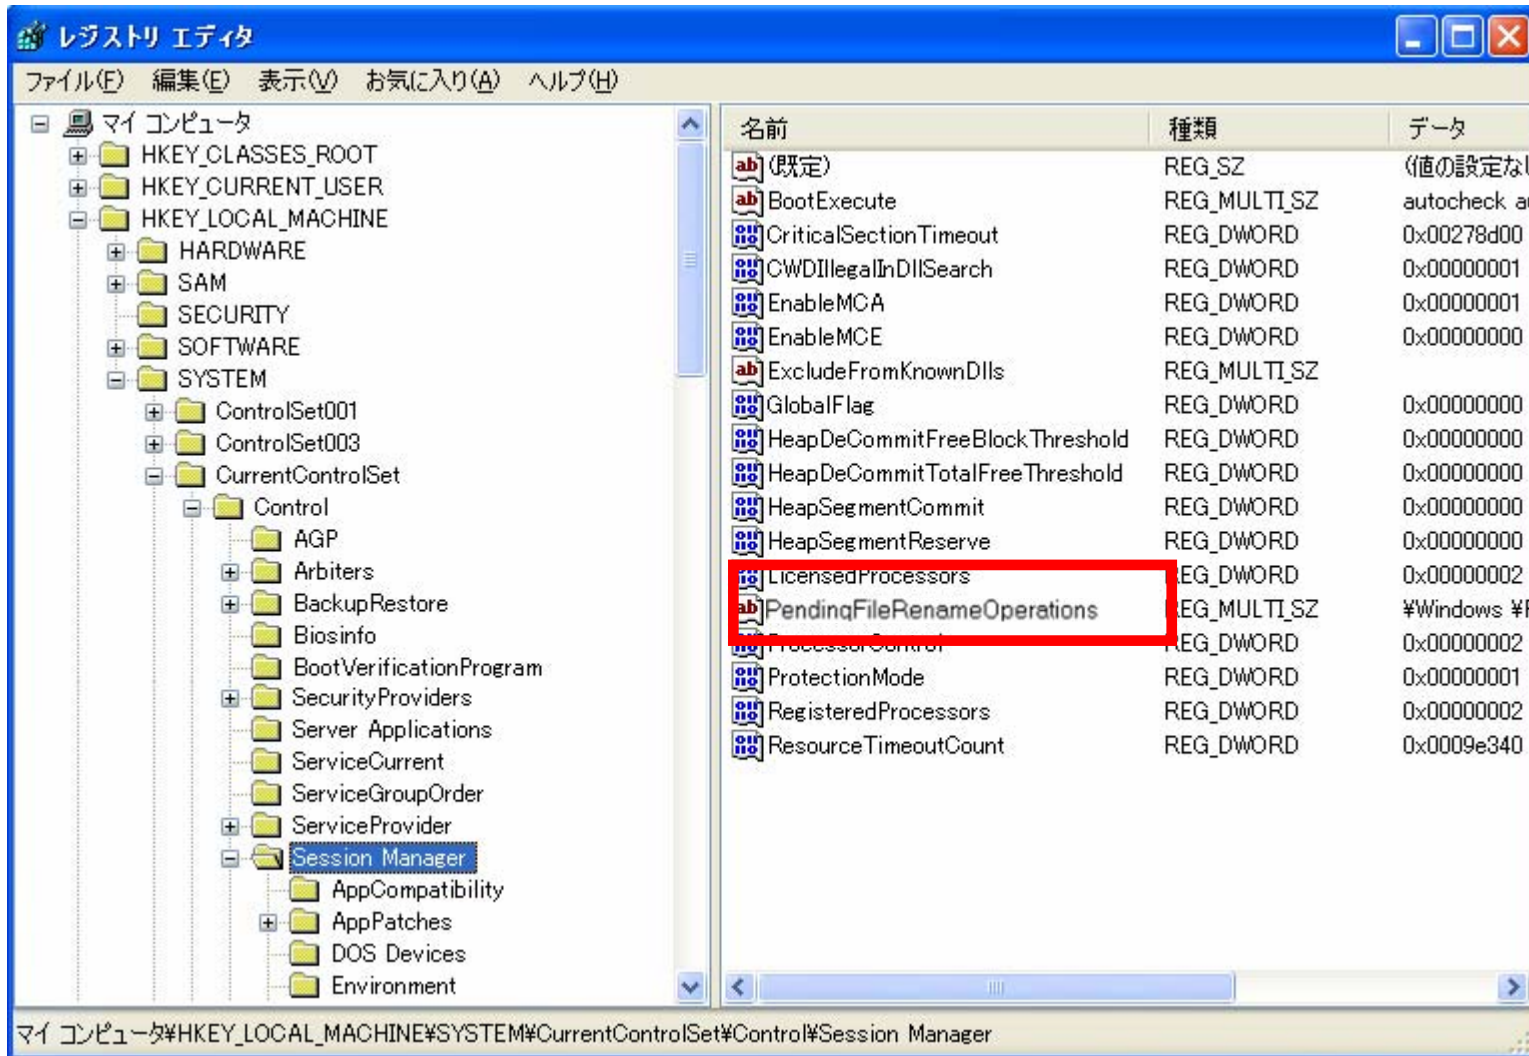

④ファイルの削除・名前変更を行う

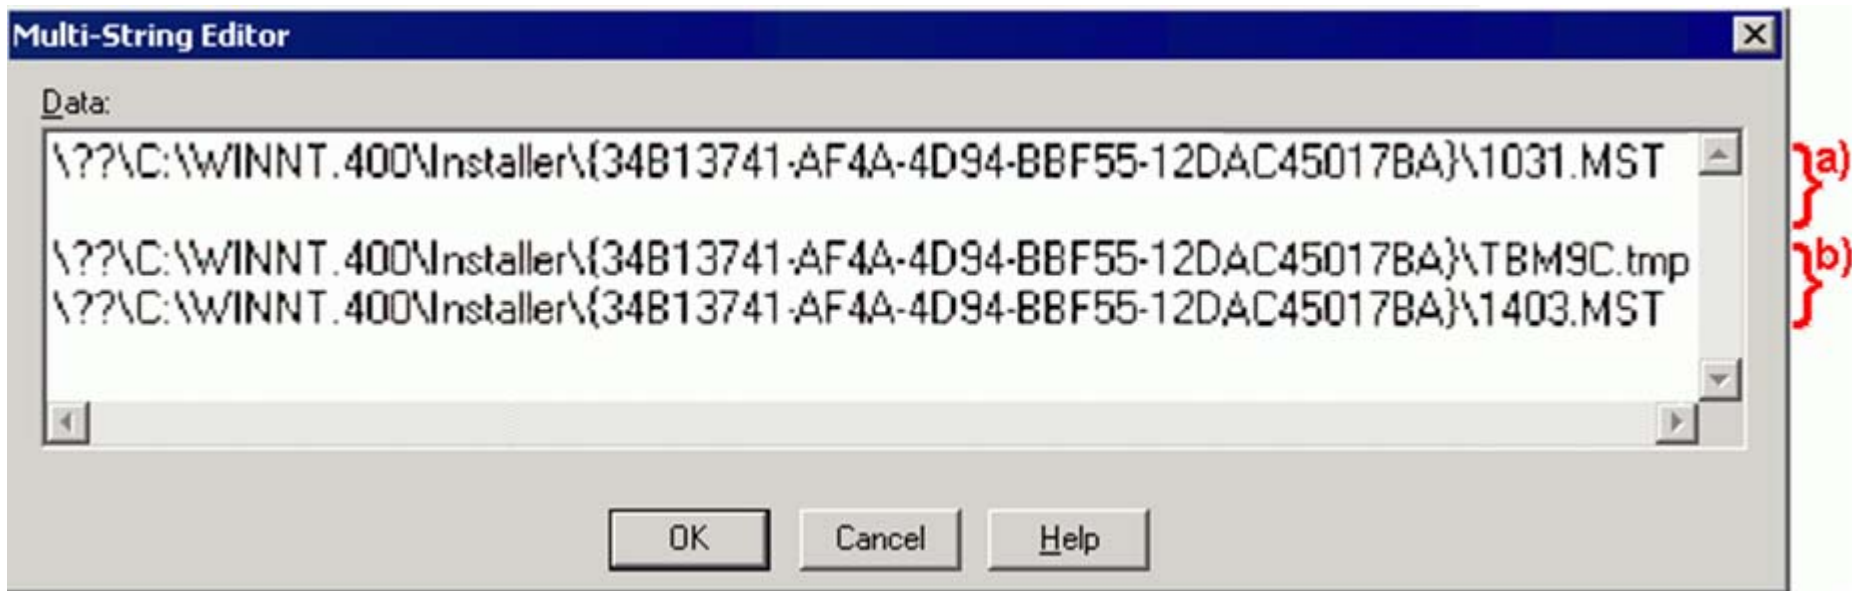

- ・空白行の前に1行だけある場合(上記のaのような場合)
削除されるべきファイルのパスです。エクスプローラ等のファイラーで削除してください
- ・空白行の前に2行連続で記述がある場合(上記のbのような場合)
ファイル名を変更されるべきファイルのパスです。
エクスプローラ等のファイラーで1行目のファイルを探し、2行目のパス・ファイル名に変更してください。

※ファイルの削除・名前変更ができない場合は、次の手順(⑤)に進んでください

⑤レジストリキーを削除

レジストリ エディタ

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ヘルプ(H)

マイ コンピュータ

- HKEY_CLASSES_ROOT
- HKEY_CURRENT_USER
- HKEY_LOCAL_MACHINE
 - HARDWARE
 - SAM
 - SECURITY
 - SOFTWARE
 - SYSTEM
 - ControlSet001
 - ControlSet003
 - CurrentControlSet
 - Control
 - AGP
 - Arbiters
 - BackupRestore
 - Biosinfo
 - BootVerificationProgram
 - SecurityProviders
 - Server Applications
 - ServiceCurrent
 - ServiceGroupOrder
 - ServiceProvider
 - Session Manager
 - AppCompatibility
 - AppPatches
 - DOS Devices
 - Environment

名前	種類	データ
(既定)	REG_SZ	(値の設定なし)
BootExecute	REG_MULTI_SZ	autocheck a
CriticalSectionTimeout	REG_DWORD	0x00278d00
CWDIllegalInDllSearch	REG_DWORD	0x00000001
EnableMCA	REG_DWORD	0x00000001
EnableMCE	REG_DWORD	0x00000000
ExcludeFromKnownDlls	REG_MULTI_SZ	
GlobalFlag	REG_DWORD	0x00000000
HeapDeCommitFreeBlockThreshold	REG_DWORD	0x00000000
HeapDeCommitTotalFreeThreshold	REG_DWORD	0x00000000
HeapSegmentCommit	REG_DWORD	0x00000000
HeapSegmentReserve	REG_DWORD	0x00000000
LicensedProcessors	REG_DWORD	0x00000002
PendingFileRenameOperations	REG_MULTI_SZ	¥Windows ¥F
ProcessorCo	REG_DWORD	0x00000002
ProtectionMo	REG_DWORD	0x00000001
RegisteredPr	REG_DWORD	0x00000002
ResourceTim	REG_DWORD	0x0009e340

① 右クリック

② 左クリック

③ 左クリック

修正(M)
バイナリデータの修正(B)
削除(D)
名前の変更(R)

マイ コンピュータ¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Control¥Session Manager

上記手順の後、再度製品のインストールを行ってください。