

SIEMENS

SIMATIC

S7-300

CPU 31xC スタートアップの第1ステップ： アナログ出力による位置決め

入門書

はじめに

1

準備

2

学習ユニット

3

 


詳しい情報

4

法律上の注意

警告事項

本書には、ユーザーの安全性を確保し製品の損傷を防止するうえ守るべき注意事項が記載されています。ユーザーの安全性に関する注意事項は、安全警告サインで強調表示されています。このサインは、物的損傷に関する注意事項には表示されません。

 危険
回避しなければ、直接的な死または重傷に至る危険状態を示します。
 警告
回避しなければ、死または重傷に至るおそれのある危険な状況を示します。
 注意
回避しなければ、軽度または中度の人身傷害を引き起こすおそれのある危険な状況を示します（安全警告サイン付き）。
注意
回避しなければ、物的損傷を引き起こすおそれのある危険な状況を示します（安全警告サインなし）。
通知
回避しなければ、望ましくない結果や状態が生じ得る状況を示します（安全警告サインなし）。


複数の危険レベルに相当する場合は、通常、最も危険度の高い（番号の低い）事項が表示されることになっています。安全警告サイン付きの人身傷害に関する注意事項があれば、物的損傷に関する警告が付加されます。

有資格者

本書が対象とする製品/システムは必ず有資格者が取り扱うものとし、各操作内容に関連するドキュメント、特に安全上の注意及び警告が遵守されなければなりません。有資格者とは、訓練内容及び経験に基づきながら当該製品/システムの取り扱いに伴う危険性を認識し、発生し得る危害を事前に回避できる者をいいます。

シーメンス製品を正しくお使いいただくために

以下の事項に注意してください。

 警告
シーメンス製品は、カタログおよび付属の技術説明書の指示に従ってお使いください。他社の製品または部品との併用は、弊社の推奨もしくは許可がある場合に限りです。製品を正しく安全にご使用いただくには、適切な運搬、保管、組み立て、据え付け、配線、始動、操作、保守を行ってください。ご使用になる場所は、許容された範囲を必ず守ってください。付属の技術説明書に記述されている指示を遵守してください。

商標

®マークのついた称号はすべて **Siemens AG** の商標です。本書に記載するその他の称号は商標であり、第三者が自己の目的において使用した場合、所有者の権利を侵害することになります。

免責事項

本書のハードウェアおよびソフトウェアに関する記述と、実際の製品内容との一致については検証済みです。しかしなお、本書の記述が実際の製品内容と異なる可能性もあり、完全な一致が保証されているわけではありません。記載内容については定期的に検証し、訂正が必要な場合は次の版で更新いたします。

目次

1	はじめに	5
2	準備	7
3	学習ユニット	11
3.1	1. ステップ：CPU を配線します。	11
3.2	2. ステップ：サンプルプロジェクトのインストール	14
3.3	3. ステップ：パラメータ設定	15
3.4	4. ステップ：ブロックをユーザープログラムにリンクさせる	17
3.5	5. ステップ：テスト運転を実行する	18
4	詳しい情報	21

はじめに

この入門書の内容

この入門書では 1 つの実例をもとに、移動動作を行うアプリケーションが正常に動作するまでのスタートアップ手順を 5 つのステップに分けて説明しています。ハードウェアとソフトウェアの基本機能を理解し、この例におけるアプリケーション固有のパラメータを確認していただきます。

経験の有無により異なりますが、所要時間は 1 ～ 2 時間となります。

準備

対象範囲

本説明書は以下の CPU を対象としています。

CPU	動作に SIMATIC マイクロメモリカードは必要ですか？	以下の製品レベル (バージョン) 以降ファームウェア
314C-2 DP	あり	V3.3
314C-2 PtP	あり	V3.3
314C-2 PN/DP	あり	V3.3

各注文番号については、マニュアル (CPU 31xC および CPU 31x : 構造 (<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/13008499/0/ja>) の取扱説明書など) を参照してください。

前提条件

下記の前提条件が満たされていることが必要です：

- 電源モジュールおよび CPU 314C-2 DP、314C-2 PtP または 314C-2 PN/DP 各 1 個で構成される S7-300 ステーションが必要になります。
- PG に STEP 7 が正しくインストールされているものとします。

次の表には、各 CPU に必要な STEP 7 のバージョンが記載されています。

CPU	STEP 7 バージョン
314C-2 PtP	STEP 7 V5.5 + SP1 以降または STEP 7 V5.3 + SP2 + HSP 204 以降
314C-2 DP	STEP 7 V5.5 + SP1 以降または STEP 7 V5.3 + SP2 + HSP 203 以降
314C-2 PN/DP	STEP 7 V 5.5 + HSP 191 以降


- インターネット経由、またはテクノロジファンクションの取扱説明書が添付されたお手元の CD 経由でサンプルプロジェクトを入手しているものとします。
- S7-300 ステーションのプロジェクトが設定されているものとします。
- PG が CPU に接続されていなければなりません。
- DC 24 V の外部電源、エンコーダ、ドライブおよびフロントコネクタや配線材料などの必要なアクセサリが用意されているものとします。
- 装置と人員の安全のために、ハードウェアリミットスイッチと緊急停止スイッチが準備されている必要があります。
- CPU が正しく電源モジュールに接続されているものとします。

 警告

S7-300 は設備またはシステムの構成要素であり、ご使用の際には地域ごとの規則や規定を守らなければなりません。現在有効な安全および事故防止規定（たとえば IEC 204（緊急停止設備））を遵守してください。

重傷を負ったり、機械や装置を損傷することがないように、これらの規定を遵守してください。

構成例

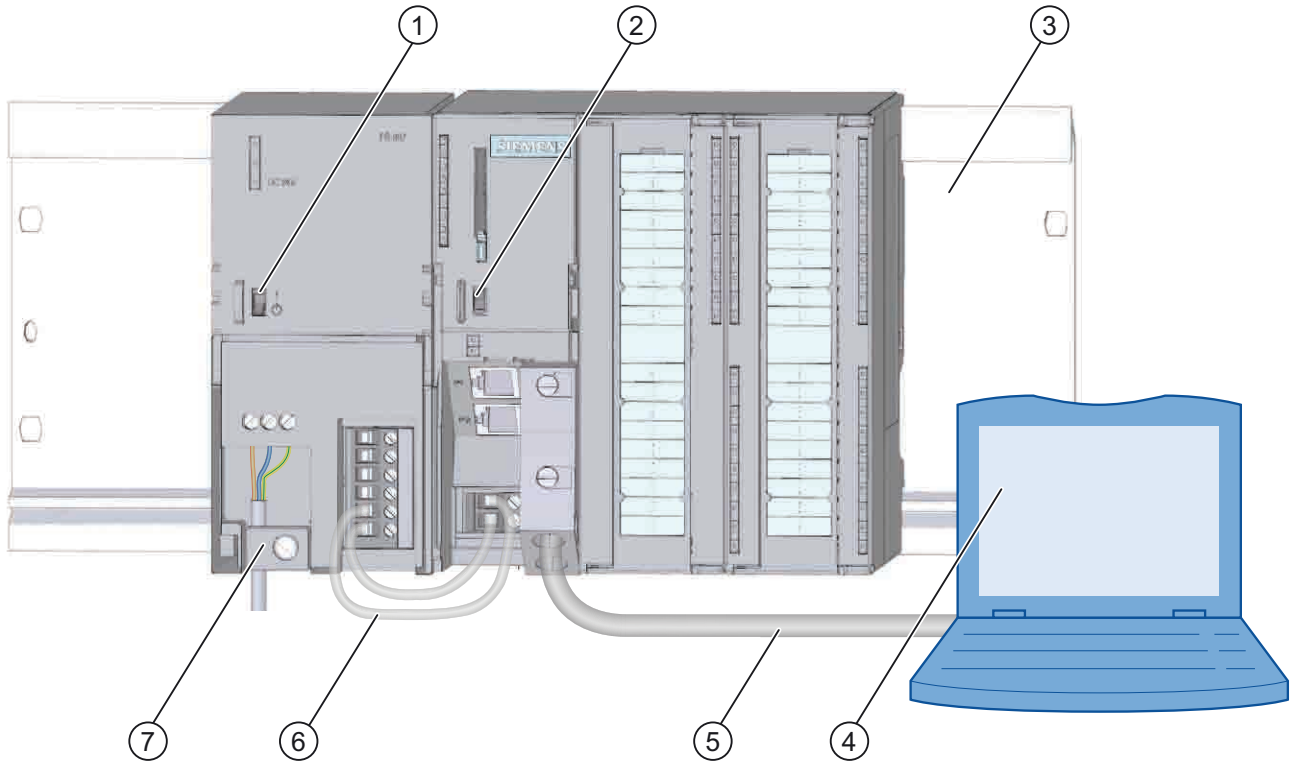


- ① 電源電圧の設定
- ② 動作モードスイッチ
- ③ プロファイルレール
- ④ プログラミング装置 (STEP 7ソフトウェア装備)
- ⑤ PG ケーブル
- ⑥ 接続ケーブル
- ⑦ テンションリリースクランプ

図 2-1 構成例の概観図


学習ユニット

3.1 1. ステップ：CPU を配線します。

 警告
<p>電源モジュール PS 307 と S7-300 の接続は必ず電圧のかかっていない状態で行ってください！</p> <p>電源モジュール PS 307 と S7-300 が電源に接続されているときは、電圧のかかっている配線に接触する可能性があります。</p>


手順

1. 配線したフロントコネクタを CPU に接続します。
2. フロントコネクタをねじで固定します。
3. 入出力部の電源を次のとおり接続します：
 - 24 V を X2、ピン 1 および 21 へ
 - グラウンドを X2、ピン 20 および 30 へ
4. 増分エンコーダを 24 V 電源に接続します。
5. エンコーダ信号を接続します (X2、ピン 2 ~ 4)。

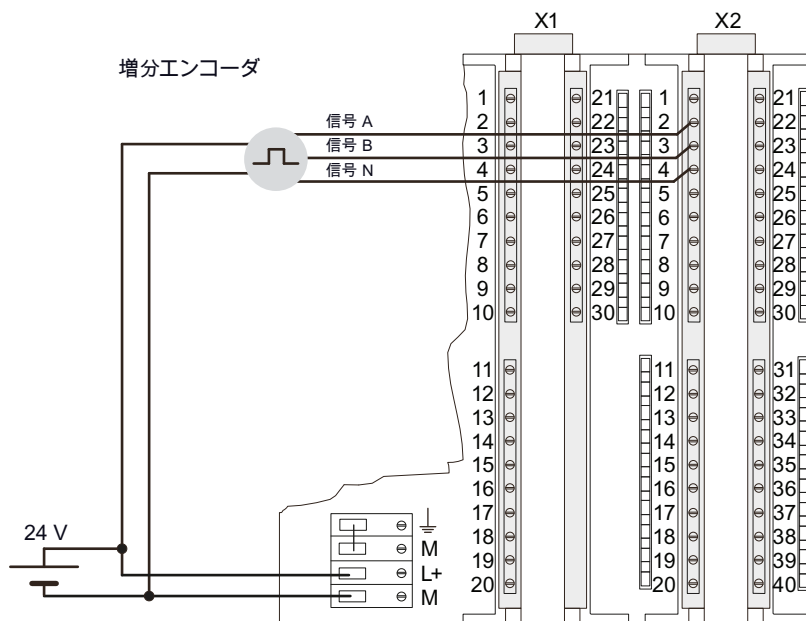

3.1.1. ステップ: CPU を配線します。

6. 主回路部を電源モジュールに接続します。
7. シールドケーブルで主回路部の信号ケーブルを接続します (X1、ピン 16 または 17、およびピン 20 と X2、ピン 28 と 30)。

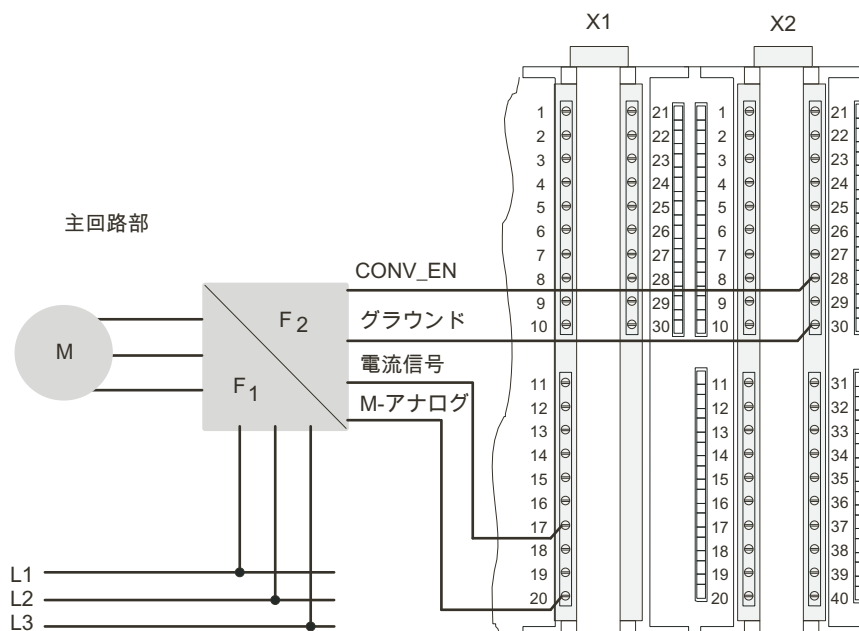

8. シールドケーブルの絶縁材を取り除きます。
9. ケーブルシールドをシールドサポートエレメントに挿入し固定します。 そのために、シールド接続クランプを使用します。

3.1 1. ステップ: CPU を配線します。

コネクタ割当て

以下に示すコネクタ割当てでは、位置決めモードに関するソケットについてのみ記述してあります。

表 3-1 コネクタ X1

ソケット	名称/アドレス	ファンクション
16	AO 0 (V)	主回路部電圧出力
17	AO 0 (A)	主回路部電流出力
20	Mana	アナロググラウンド

表 3-2 コネクタ X2

ソケット	名称/アドレス	ファンクション
1	1 L+	入力部の 24 V 電源
2	DI + 0.0	エンコーダ信号 A
3	DI + 0.1	エンコーダ信号 B
4	DI + 0.2	エンコーダ信号 N
5	DI + 0.3	長さ測定
6	DI + 0.4	基準点スイッチ
20	1 M	グラウンド
21	2 L+	出力部 24 V 電源電圧
28	DO + 0.6	CONV_EN: 主回路部イネーブル
30	2 M	グラウンド

備考

その他のソケットについての情報は、S7-300 のマニュアルを参照してください。

3.2.2. ステップ：サンプルプロジェクトのインストール

3.2 2. ステップ：サンプルプロジェクトのインストール

はじめに

サンプルプロジェクトのインストールには次のような方法があります。

CD からのインストール

1. テクノロジファンクションの取扱説明書から CD を取り出します。
2. SETUP フォルダの SETUP.EXE ファイルをダブルクリックして CD 上のインストールプログラムを起動します。
インストールプログラムが起動します。
3. インストールプログラムの指示に従ってください。

インターネットからのインストール

1. サンプルプロジェクトを含むディレクトリを開きます。
2. SETUP.EXE ファイルをダブルクリックして、インストールプログラムを起動します。
インストールプログラムが起動します。
3. インストールプログラムの指示に従ってください。

3.3 3. ステップ：パラメータ設定

手順

1. SIMATIC マネージャにおいて、プロジェクトを開きます。
プロジェクト名のついた、2つに分かれたウィンドウが開きます。
2. プロジェクトにおいて、コンフィグレーションテーブル「HW-Konfig」を呼び出します。

The screenshot shows the 'SIMATIC 300(1) (Configuration) -- SIMATIC 300-Station' window. It displays a hardware rack configuration table with the following data:

Slot	Module	Order number	Firmware	MPI address	I address	Q address	Comment
1							
2	CPU 314C-2 PN/DP	6ES7 314-6EH04-0AB0	V3.3	2			
X1	MPI/DP			2	2047*		
X2	PN-IO				2046*		
X2 P1 R	Port 1				2045*		
X2 P2 R	Port 2				2044*		
2.5	DI24/DO16				124..126	124..125	
2.6	AI5/AO2				752..751	752..755	
2.7	Zähler				768..767	768..767	
2.8	Positionieren				764..765	764..765	

3. サブモジュール「AI5/AO2」をダブルクリックします。
ウィンドウ「プロパティ-AI5/AO2」が開きます。
4. タブ「出力」においてフィールド「出力モード」を左クリックし、「無効」を選択してアナログ出力 0 を無効にします。「OK」でウィンドウを閉じます。
アナログ出力 0 がモーター主回路部制御用に解放されます。
5. サブモジュール「位置決め」をダブルクリックします。
ウィンドウ「プロパティ-位置決め」が開きます。
6. 「アナログ出力部によるポジショニング」を選択し、ドライブ、シャフト、トランスマッタの各タブで装置に適合する設定を行います。

3.3.3. ステップ: パラメータ設定

7. 「OK」をクリックして入力内容を確定します。

ウィンドウ「プロパティ-位置決め」が閉じます。

注記

サンプルを正しく機能させるには、サブモジュール「DI24/DO16」、「AI5/O2」、「カウント」および「位置決め」の入出力アドレスを適合させる必要があります。その際、各行をダブルクリックします。画面が開きます。それぞれ、「アドレス」タブを選択します。「システムデフォルト」のチェックボックスを無効にします。アドレスを以下のように変更します:

- DI24/DO16: 入力: 124~126、出力: 124~125
- AI5/AO2: 入力: 752~761、出力: 752~755
- カウント: 入力: 768~783、出力: 768~783
- 位置決め: 入力: 784~799、出力: 784~799

それぞれ「OK」をクリックして入力内容を確定します。

8. 「ステーション > 保存とコンパイル」で作成したコンフィグレーションをプロジェクトに保存します。

設定がプロジェクトに保存されます。

9. CPU が STOP の状態で、「ターゲットシステム > モジュールにロード...」でコンフィグレーションを転送します。

データが PG から CPU にロードされます。

10. 「ステーション > 終了」で、ハードウェアコンフィグレーションを閉じます。

これで SIMATIC マネージャに戻ります。

3.4 4. ステップ：ブロックをユーザープログラムにリンクさせる

手順

1. SIMATIC マネージャにおいて「ファイル > 開く... > サンプルプロジェクト」と操作して、`Katalog ...\Siemens\STEP7\Examples` にあるプロジェクト「ZDt26_03_TF ____ 31xC_Pos」を開きます。
プロジェクト名のついた、2つに分かれたウィンドウが開きます。
2. S7 プログラム「アナログ 1 第 1 ステップ」をダブルクリックします。
右側ウィンドウに「ソース」、「ブロック」および「シンボル」のフォルダが表示されます。
3. 「ブロック」のフォルダをダブルクリックします。
S7 プログラムのすべてのブロックが表示されます。
4. ここからすべてのブロックを、「SIMATIC 300 ステーション > CPU 3xx > S7 プログラム > ブロック」によりあなたのプロジェクトにコピーします。

ブロック	名称 (シンボルバー内)	説明
OB 1	CYCLE_EXC	周期的プログラム
OB 100*	COMPLETE RESTART	再起動：制御信号のリセット
FC 1	GETST_A	例 1：ANALOG 第 1 ステップ
SFB 44	アナログ	ANALOG のシステムファンクションブロック
DB 6	DI_ANALOG	ANALOG 用 インスタンス DB
VAT_GETST_A	VAT_GETST_A	変数テーブル
* 注：ブロック COMPLETE RESTART (OB 100) で速度、加速度、遅延切替え誤差および遮断誤差の値を調整します。		

5. SIMATIC マネージャで「SIMATIC 300 ステーション > CPU 3xx > S7 プログラム > ブロック」を選択します。
S7 プログラムのすべてのブロックが表示されます。
6. そのなかにあるすべての S7 ブロックを、「ターゲットシステム > あなたの CPU にロード」によりロードします (CPU は STOP 状態)。
プログラムとコンフィグレーションが PG から CPU にロードされます。

3.5 5. ステップ : テスト運転を実行する

手順

1. プロジェクトでフォルダ「ブロック」にある変数テーブル「VAT_GETST_A」をダブルクリックします。


変数テーブルが表示され、確認操作がすることができます。

2. 「ターゲットシステム > --- への接続を構築 > プランニングされた CPU」によりオンラインに切り換えます。

右下に CPU の動作状態「STOP」が表示されます。

3. 「変数 > 観測」により観測に切り換えます。

オペランドの現在値が「現在値」欄に表示されます。

 注意

次の 2 つのテストではドライブを起動します。

ドライブを停止させるには、下記の方法のいずれかを用います :

- 方向の制御値を 0 に戻して有効にする
- ドライブ解放の制御値を 0 に戻して有効にする
- CPU を STOP の状態にする

4. CPU を「RUN」に切り替えます。

右下に CPU の動作状態「RUN」が表示されます。

5. 次の2つのテストを実行します。「変数 > 制御値を有効にする」により制御値を有効にします。

「ジョグ」モード	
<p>以下の設定を行います：</p> <p>MODE_IN = 1 : 「ジョグ」モードを選択</p> <p>DRV_EN = 1 : ドライブイネーブル</p> <p>SPEED : 速度をパルス/秒 で入力</p> <p>ドライブをスタートします：</p> <p>DIR_P = 1 : 正方向へのジョグ DIR_M = 1 : 逆方向へのジョグ</p> <p>備考：変数「DIR_P」および「DIR_M」が有効な場合、位置決めモードは不可能です。</p>	<p>「現在値」欄に次の信号状態が表示されます：</p> <p>ST_ENBL = 1 : スタートイネーブル</p> <p>MOD_OUT = 1 : 現在のモード「ジョグ」</p> <p>WORKING = 1 : 移動中</p> <p>ACT_POS : 現在の位置現在値（位置）</p>
「相対ステップ移動」モード	
<p>以下の設定を行います：</p> <p>MODE_IN = 4 : 「相対的ステップ移動」モードを選択</p> <p>DRV_EN = 1 : ドライブイネーブル</p> <p>TARGET : ストロークをパルス数で指定</p> <p>SPEED : 速度をパルス/秒 で入力</p> <p>ドライブをスタートします：</p> <p>DIR_P = 1 : 正方向への相対ステップ移動 DIR_M = 1 : 逆方向への相対ステップ移動</p>	<p>「現在値」欄に次の信号状態が表示されます：</p> <p>ST_ENBL = 1 : スタートイネーブル</p> <p>MOD_OUT = 4 : 現在のモード「相対的ステップ移動」</p> <p>WORKING = 1 : 移動中</p> <p>ACT_POS : 現在の位置現在値（位置）</p> <p>POS_RCD = 1 : 位置到達</p>

3.5.5. ステップ: テスト運転を実行する

詳しい情報

故障の診断/解消

不正な操作、誤った配線、矛盾するパラメータ設定は故障の原因となります。

そのようなエラーやメッセージの診断については、**S7-300** に関するマニュアルに説明されています。

例

プロジェクト「ZDt26_03_TF_____31xC_Pos」に別の参考用実例があります。実例はすべてユーザ自身のアプリケーションに適合させることができます。

